

**ESPAÑOL**

**URINARIOS y cabinas PRESTO 12 y 12 A**

**Instalación**

**a) Entrada y salida aparentes PRESTO 12**  
Sujección por tornillo de sellado central diámetro 7 x 30  
Atención al sentido del flujo (flecha sobre el cuerpo)  
Tubo de cobre diámetro 12 x 14, collar forjado, junta plana y tuerca G 1/2 (15 x 21) en la entrada.  
Tubo equipado conforme al modelo de urinario, junta plana y tuerca G 1/2 (15 x 21) en la salida.

**b) Entrada empotrada, salida aparente PRESTO 12 A.**  
Empalmes:  
Roscado macho G 1/2 (15 x 21) impermeabilidad de la roscada en la entrada a realizar.  
Tubo equipado conforme al modelo de urinario, junta plana y tuerca G 1/2 (15 x 21) en la salida.

**c) Entrada y salida aparentes PRESTO 12 angular.**  
Sujección por tornillo de sellado central diámetro 7 x 70,  
no olviden utilizar el calzo de ángulo (1).  
Atención al sentido del flujo (flecha sobre el cuerpo).  
Empalmes:  
Tubo de cobre diámetro 12 x 14, collar forjado, junta plana y tuerca G 1/2 (15 x 21) en la entrada.  
Tubo equipado conforme al modelo de urinario, junta plana y tuerca G 1/2 (15 x 21) en la salida (esq A).

**Cómo realizar el ajuste del caudal**  
Cerrar la alimentación de agua (esq. B).  
Desatornillar el cabezal del grifo, llave plana de 25, y extraerlo del cuerpo.  
Quitar el cilindro ① de plástico tirando hacia usted.  
Girar el cilindro ① de manera a que quede el orificio de paso de agua ② frente a la abertura S1, S2, S3, S4, elegida sobre la contrapieza ③.  
Vuelva a colocar el cilindro en esta posición.  
Vuelva a atornillar el cabezal sobre el cuerpo del grifo.

**Colocación de un tubo equipado con efecto de agua (esq. C)**  
Enroscar la boquilla ① del tubo ② en la arandela ③ y luego en el agujero ④ del urinario ⑤.  
Emmangar el efecto de agua (8) en la boquilla (1).  
Colocar el tornillo ⑨ sin bloquearlo.  
Fijar el tubo ② en la salida del grifo, junta (6) y tuerca ⑦.  
Orientar correctamente el efecto de agua ⑧ (véase capítulo agua desbordando al exterior del urinario, página 35). Apretar el tornillo de manera definitiva ⑨.

**PRESTO 12 TC (esq. D)**

- Este mando es ajustable al espesor de la pared (E).
- Perforar en la pared un agujero con un diámetro comprendido entre 22 y 30 mm
- Adaptación de la longitud del tubo después de la sujeción.

- Colocar con la arandela y sujetar el mando a través del tabique con la parte fija del collar de fijación si este fuere utilizado (Suministrado por separado).  
- Serrar el tubo G 1/2 y la espiga de plástico detrás de la tuerca (E + 13 mm mínimo).  
- Colocar la inserción introduciéndola con un mazo.  
- Montar el gato con la tuerca.  
- Insertar el collar de fijación equipado con su grifo.  
• Realizar el ajuste del gato y apretar la contratuerca

**NOTA:**  
Antes de fijar el urinario, verificar que se podrá montar bien el tubo equipado después de esta operación. Si no se pudiera, montar el tubo equipado antes de fijar el urinario.

**IMPORTANTE:**  
En todos los casos de anomalías en el funcionamiento del grifo, será necesario desatornillar el cabezal y limpiar el mecanismo con agua corriente.

**DUTCH**

**URINOIRSPOELERS**  
**Presto 12 en 12A kranen**

**Installatie**

**a) Opbouw aan en afvoerleidingen (PRESTO 12)**  
Bevestig de kraan met een dubel in het midden van het kraanhuis aan de muur. Aansluitingen 1/2. Let op de stromingsrichting (pijlje op het kraanhuis). Gebruik 12 of 15 mm koperen leiding.

**b) Inbouwaanvoer en opbouwafvoer (PRESTO 12A)**  
Aansluitingen : 1/2" bui. dr. Valpijp afhankelijk van urinoirmodel.

**c) Opbouw aan- en afvoerleidingen voor hoekmontage (PRESTO 12, haakse kraan)**  
Gebruik 12 of 15 mm koperen leiding. Valpijp afhankelijk van het urinoirmodel.

**Instellen capaciteit**  
Sluit de hoofdkraan.  
Demonteer het bovendeel met steeksleutel nr 25.  
Trek kunststofcilinder ① van het kraanhuis.  
Monteer de cilinder met doorlaat S1, S2, S3 of S4 tegenover opening ③. Monteer het bovendeel.

**MONTEREN VAN SPOELPIJP (Afb. C)**  
Plaats de ring ③ op spruitstuk ① van leiding ②. Monteer e.e.a. in afvoeropening ④ van het urinoir ⑤.  
Plaats dop ⑥ in spruitstuk ①. Breng bout ⑨ handvast aan.  
Sluit leidingdeel ② met packing ⑤ en moer ⑦ op het uitslaatspruitstuk van de kraan aan. Monteer dop ⑥ zodanig, dat het urinoir niet kan overstromen. Zet bout ⑨ vast.

**PRESTO 12 TC (Afb. D)**

- De bediening kan afgesteld worden op de muurdikte (E).
- Een gat boren met een diameter van 22 tot 30 mm
- De buis na bevestiging op lengte maken

- De afdichting plaatsen en de DMB vastzetten met het vaste gedeelte van de buishouder indien deze gebruikt wordt (apart geleverd).  
- D. G 1/2" buis en het plastic staafje achter de moer afzagen (E + 13 mm minimum)  
- Het inzetstuk met een houten hamer erin slaan.  
- De cilinder met de schroef monteren.  
- De bevestigingshouder met zijn kraan insteken

- De cilinder afstellen en een contramoer vastzetten.

**Alle montagesets voor urinairs die gevuld worden met speciale schijfprofielen hebben gestandaardiseerde NF kranen.**

**in bedrijf stellen**  
Voordat de kraan voor de eerste maal gebruikt wordt, moet de waterleiding worden doorgespoeld. Eventuele storingen van de kraan kunnen bijna uitsluitend veroorzaakt worden door vuil.

**BELANGRIJK**  
Demonteer bij eventuele storingen het bovendeel en spoel het mechanisme onder de kraan schoon.

**PRESTO**

robinets à fermeture automatique temporisée pour

**URINOIRS et STALLES**  
**URINALS AND STALLS**  
**PRESTO 12 et 12 A**  
**PRESTO 12 TC**

**NOTICE D'INSTALLATION / INSTALLATION GUIDE**

**PRESTO 12 NF**

**PRESTO 12 A NF**

**PRESTO 12 TC**

7, rue Racine - B.P. 551 - 92542 MONTROUGE Cedex FRANCE  
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12  
Internet : http://www.presto.fr


## FRANCAIS

### URINOIRS et stalles PRESTO 12 et 12 A

#### pose


##### a) Arrivée et départ apparents PRESTO 12.

Fixation par vis à sceller centrale Ø 7 x 30.  
Attention au sens d'écoulement (flèche sur le corps)  
TUBE cuivre Ø 12 x 14, collet battu, joint plat et écrou G 1/2 (15 x 21) sur l'arrivée.  
Tube équipé suivant le modèle d'urinoir, joint plat et écrou G 1/2 (15 x 21) sur le départ.

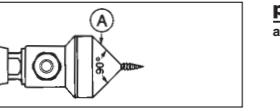


##### b) Arrivée encastrée, départ apparent PRESTO 12 A.

Raccordement :  
Filetage mâle G 1/2 (15 x 21) étanchéité dans le filet sur l'arrivée à réaliser.  
Tube équipé suivant le modèle d'urinoir, joint plat et écrou G 1/2 (15 x 21) sur le départ.

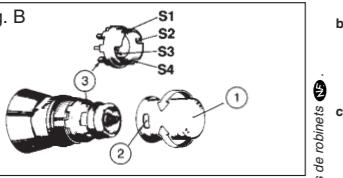

##### c) Arrivée et départ apparents PRESTO 12 d'angle.

Fixation par vis à sceller centrale Ø 7 x 70, -do not forget the angle block ①.  
Attention au sens d'écoulement (flèche sur le corps).  
Raccordement :  
Filetage mâle Ø 12 x 14, collet battu, joint plat et écrou G 1/2 (15 x 21) sur l'arrivée.  
Tube équipé suivant le modèle d'urinoir, joint plat et écrou G 1/2 (15 x 21) sur le départ (fig A).

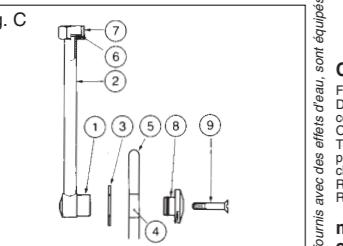

#### Comment effectuer le réglage de débit


Fermer l'alimentation en eau (fig. B).  
Dévisser la tête du robinet, clé plate de 25, et l'extraire du corps.  
Oter le cylindre ① en matière plastique en le tirant vers soi.  
Tourner le cylindre ① de façon à présenter l'orifice de passage d'eau ② en face de l'ouverture S1, S2, S3, S4, choisie sur la contre pièce ③.  
Remboîter le cylindre dans cette position.  
Réviser la tête sur le corps du robinet.

#### mise en place d'un tube équipé avec effet d'eau (fig. C)

Enficher l'embout ② tube ② dans la rondelle ③ puis dans le trou Ø de l'unité ④.  
Emmancher l'effet d'eau ⑧ dans l'embout ①.  
Fixer le tube ② à la sortie du robinet, joint ⑥ et écrou ⑦.  
Orienter correctement l'effet d'eau ⑧ (voir § eau débordant à l'extérieur de l'urinoir, page 35). Serrer définitivement la vis ⑨.

#### PRESTO 12 TC (fig. D)


- Cette commande est ajustable à l'épaisseur du mur (E).
- Percer le mur d'un diamètre compris entre 22 et 30 mm.
- Mise à longueur du tube après fixation.

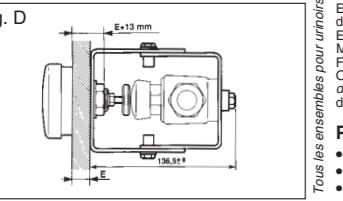


**NOTA :**  
Avant de fixer l'urinoir, vérifier que l'on pourra bien monter le tube équipé après cette opération. Sinon monter le tube équipé avant de fixer l'urinoir.

#### IMPORTANT

Dans tous les cas d'anomalies de fonctionnement du robinet, il est nécessaire de purger soigneusement les canalisations avant la mise en service du robinet. Un dérangement dans le fonctionnement du robinet ne peut provenir que de débris, impuretés, etc.

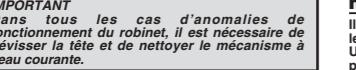

**installation**  
Il est absolument nécessaire de purger soigneusement les canalisations avant la mise en service du robinet. Un dérangement dans le fonctionnement du robinet ne peut provenir que de débris, impuretés, etc...

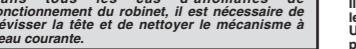


## ENGLISH

### URINALS and stalls PRESTO 12 and 12 A

#### setting


##### a) Surface mounting inlet and outlet PRESTO 12.

To be fixed by central seal screw Ø 7 x 30.  
Warning : flow direction indicated by an arrow on the body.  
Copper tube Ø 12 x 14, flared flange, flat washer and nut G 1/2 (15 x 21) on the inlet.

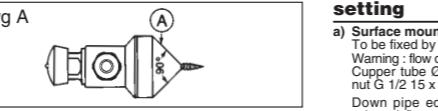


##### b) Recessed inlet and surface mounting outlet PRESTO 12 A.

Connections : male threading G 1/2 x 15 x 21 water-tightness in the threading on the inlet.  
Down pipe equipped according to the type of urinal selected, flat washer and nut G 1/2 x 15 x 21 on the outlet.

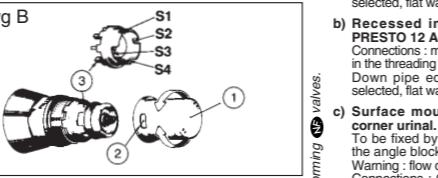


##### c) Surface mounting inlet and outlet PRESTO 12 corner urinal.

To be fixed by central seal screw 7 x 70, -do not forget the angle block ①.  
Attention to flow direction indicated by an arrow on the body.  
Connections : Copper tube Ø 12 x 14, flared flange, flat washer and nut G 1/2 x 15 x 21 on the inlet.

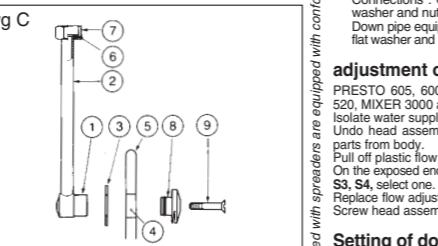

#### adjustment of flow rate

PRESTO 605, 600, 705, 504, 507, 704, 512 in ducts, 712, 520, MIXER 3000 and 7000.  
Isolate water supply.  
Undo head assembly with flat spanner size 25 and internal parts from body.  
Pull off plastic flow adjuster ①.  
On the exposed end of housing ③ there are 4 cut-outs S1, S2, S3, S4, select one.  
Replace flow adjuster ① with window ② over selected cut-out.  
Screw head assembly into the tap body-Tighten fully.

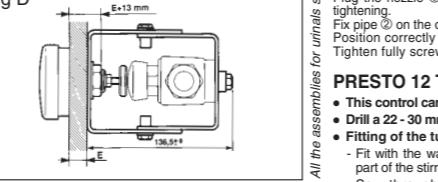

**NOTE :**  
Before fixing urinal, check whether it will be possible to install pipe equipped with nozzle afterwards. Otherwise install pipe equipped before fixing urinal.


**installation**  
Supplies must be flushed trough before final connection.  
A disturbance in the functioning of the tap could only be due to debris, grids, etc...

## DEUTSCH

### Urinale PRESTO 12 und 12 A

#### c) Ein- und Ausgangsanschlüsse Aufputz PRESTO 12.

Winkelkleinbau  
Befestigung der Armatur an der Wand durch zentrale Stockschaube Ø 7 x 30. Winkelkeile ① benutzen.  
Achten Sie auf die Durchflussrichtung (Pfeil auf dem Armaturenkörper).  
Anschluß durch Kupferrohr Ø 12 x 14, gebördeltes Rohr, Flachdichtung und Mutter G 1/2" (15 x 21) auf den Eingang.  
Komplettes Abgangsrohr je nach Urinalbecken-Modell.  
Flachdichtung und Mutter G 1/2" (15 x 21) auf den Ausgang.

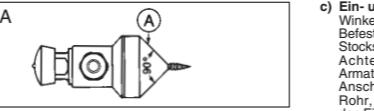


#### Abb B



#### Einstellen der Durchflussmenge

Wasser absparen (Abb. B).  
Kunststoff-Zylinder ① vom Oberteil abziehen.  
Wasserabfluss ② so drehen, daß die Wasserdurchgangsöffnung ③ sich mit der jeweils ausgewählten Öffnung S1, S2, S3, S4 auf dem Gegenstück ④ überschneidet.

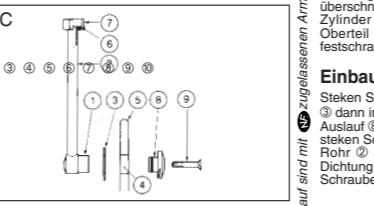

#### Einbau des Abgangsrohrs (Abb. C)


Stekken Sie das Endstück ① vom Rohr ② in die Scheibe ③ dann in die Bohrung ④ des Urinalbeckens ⑤.  
Auslauf ⑧ in das Endstück ①.  
stecken Schraube ⑨ montieren ohne festzuschrauben.  
Rohr ② am Abgangsanschluß des Ventils befestigen,  
Dichtung ⑩ und Mutter ⑦. Auslauf ⑧ korrekt montieren Schraube ⑨ festzuschrauben.



#### PRESTO 12 TC (Abb. D)

- Cette Bedienung kann an die Dicke der Wand angepaßt werden (E).
- Ein Loch mit einem Durchmesser zwischen 22 und 30 mm in die Wand bohren.
- Längeneinstellung des Rohres nach Befestigung.

- Mit der Scheibe installieren und die DDWB mit dem starren Teil des Bügels befestigen, wenn dieser verwendet wird (getrennt geliefert).  
- Das Rohr G 1/2" und den Plastikhalm hinter der Mutter durchdrücken (E + 13 mm Minimum).  
- Den Einsatz mit Hilfe eines Gummihammers eindrücken.  
- Den Zylinder mit der Mutter montieren.  
- Den Befestigungsbügel zusammen mit dem Ventil einführen.  
• Einstellen des Zylinders und Festziehen der Sicherungsmutter

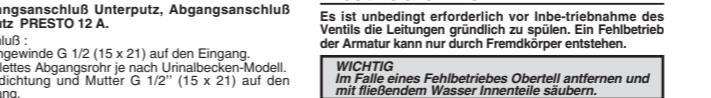

#### Einbau

- A) Ein- und Ausgangsanschlüsse Aufputz PRESTO 12.
- Befestigung der Armatur an der Wand durch zentrale Stockschaube Ø 7 x 30.  
Achten Sie auf die Durchflussrichtung (Pfeil auf dem Armaturenkörper).  
Anschluß durch Kupferrohr Ø 12 x 14, gebördeltes Rohr, Flachdichtung und Mutter G 1/2" (15 x 21) auf den Eingang.  
Komplettes Abgangsrohr je nach Urinalbecken-Modell.  
Flachdichtung und Mutter G 1/2" (15 x 21) auf den Ausgang.

#### b) Eingangsanschluß Unterputz, Abgangsanschluß Aufputz PRESTO 12 A.

Es ist unbedingt erforderlich vor Inbetriebnahme des Ventils die Leitungen gründlich zu spülen. Ein Fehlbetrieb der Armatur kann nur durch Fremdkörper entstehen.



#### WICHTIG



Aufßenfuß :  
Außenfußgewinde G 1/2 (15 x 21) auf den Eingang.  
Komplettes Abgangsrohr je nach Urinalbecken-Modell.  
Flachdichtung und Mutter G 1/2" (15 x 21) auf den Ausgang.

## ITALIANO


### RUBINETTI a tempo per orinatoi PRESTO 12 - PRESTO 12 A

#### posa

- a) PRESTO 12 : Montaggio esterno, ingresso e uscita esterni.  
Fissaggio anche tramite vite centrale Ø 7 x 30.  
ATTENZIONE : la direzione del flusso è indicata da una freccia sulla corpo.  
Tubazione in rame Ø 12 x 14, flangiato oppure G 1/2.  
Tubazione di scarico : compatibile con il tipo di orinatoio.

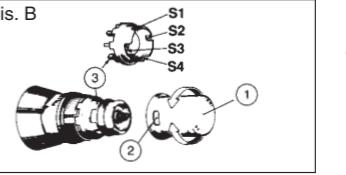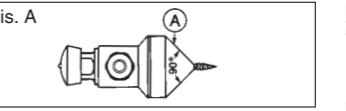

- b) PRESTO 12 A : montaggio esterno per tubazione incassata, uscita esterna a squadra.  
Connessioni : maschio filettato G 1/2.  
Tubo di scarico : tubetto di discesa in rame cromato.

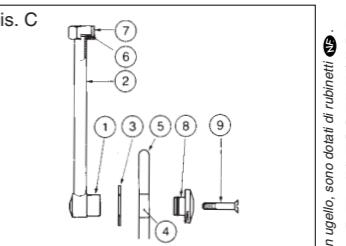

- c) ingresso e uscita in vista PRESTO 12 d'angolo.  
Fissaggio anche tramite vite centrale di bloccaggio Ø 7 x 70 non dimenticare il raccordo a squadra ①.  
Attenzione alla direzione del flusso (indicato sul corpo della apposita freccia).  
Collegamenti :  
Tubo rame Ø 12 x 14, flangiato, garnizione piana e dado C 1/2 (15 x 21) sull'arrivo.  
Tubo in fusione del modello di orinatoio, garnizione piana G 1/2 (15 x 21) sull'uscita.



- regolazione della portata Presto 12 e 12 A :  
Chiudere l'alimentazione acqua.  
Svitare la testa del rubinetto con chiave da 25 ed estrarre la testa della tubazione.  
Svitare esercitando una leggera trazione il cilindro, in materiale plastico ①.  
Ruotare il cilindro ① facendo combaciare la finestrella ② con uno dei quattro passaggi S1, S2, S3, S4, sul conetroppo ③.  
Rimontare il cilindro.  
Avvitare la testa sul corpo del rubinetto.  
Serrare bene.

- Montaggio di tubo d'uscita con ugello (Dis. C)  
Infilare il mancotto ① del tubo ② nella rondella ③ e, successivamente, nel foro ④ dell'orinatoio.  
Infilare l'ugello ⑧ nel mancotto ①.  
Montare la vite ⑨ senza bloccarla.  
Fissare il tubo ② sull'uscita del rubinetto, la garnizione ⑥ ed il dado ⑦.  
Posizionare correttamente l'ugello ⑧.  
Stringere definitivamente la vite ⑨.



- PRESTO 12 TC dietro parete (Dis. D)  
Questo controllo è regolabile in relazione allo spessore della parete (E).  
Forare la parete con un foro di diametro compreso fra 22 e 30 mm.  
Regolazione della lunghezza del tubo dopo il fissaggio.  
- Installare con le rondelle e fissare il comando CATC con la parte fissa della staffa se essa viene utilizzata.  
- Tagliare il tubo G 1/2" e la lista di materiale plastico dietro al dato (E + 13 mm minimo).  
- Appoggiare il listino battendolo con un martello.  
- Inserire la staffa di fissaggio equipaggiata con il suo rubinetto.  
• Eseguire la regolazione della piastra filletata e serrare il contracordo.

- Installazione  
E' assolutamente necessario spurgare la tubazione prima della messa in servizio del rubinetto. Anomalie di funzionamento possono essere causate da impurità, detriti etc...